

NÁVOD NA POUŽITIE

5-tonová žeriavová váha

I. Hlavné vlastnosti

1. 5 LED displej
2. Čas stabilizácie menej ako 5 sekúnd
3. Nízka spotreba: v automatickom režime spánku, s aktivovanými LED prúžkami, až 100 hodín prevádzky
4. Ochrana proti preťaženiu nabíjania predlžuje životnosť batérie
5. Jednoduché použitie
6. Bezpečné preťaženie 150%, 200% preťaženie poškodzuje váhu
7. Prevádzka medzi -10 a +40 stupňami Celzia

II. Prevádzka

1. Funkcie tlačidiel

a. **Hold (držanie) / Zapnutie / Vypnutie** - Pre zapnutie a vypnutie držte tlačidlo 3 sekundy. Krátkym stlačením tlačidla sa hmotnosť uzamkne na displeji, na displeji bliká, opätovným stlačením tlačidla zmizne.

b. **Tare / Zero** - Používa sa na tarovanie a nulovanie, funkciu tarovania signalizuje malá kontrolka

c. **ACCU** - Uloží namerané hmotnosti a zobrazí hodnotu uložených hmotností (neisté). Používa sa ako výberové tlačidlo pri kalibrácii

d. **A.C.** - Vymaže uložené hodnoty. Pri kalibrácii sa používa ako tlačidlo OK / potvrdenie

2. Tara sa dá vymazať len vtedy, keď svieti kontrolka tara
3. **Režim spánku** - Po 1 minúte nečinnosti displej prejde do režimu spánku, čo je signalizované LED prúžkami

III. Kalibrácia a parametre

1. Podržte tlačidlo **A.C.** po dobu 3 sekúnd, kým sa na displeji neobjaví „-CAL-“
Stlačte tlačidlo **ACCU** na nastavenie parametrov
Tlačidlom **Tare / Zero** ukončíte režim kalibrácie
2. Keď sa na displeji objaví XXXX, zadajte heslo poskytnuté výrobcom
3. Keď sa zobrazí XXXXX, zadajte maximálne zaťaženie
Stlačte **ACCU** na zmenu kapacity
Stlačením tlačidla **A.C.** potvrdíte hodnotu
4. **d=x** nastavuje hodnotu delenia
5. **CAL-0** - Použite tlačidlo **A.C.**, keď nie je žiadne zaťaženie, nulovú hodnotu signalizuje dvojité bliknutie dvoch kontroliek “-----”
6. **XXXXX** - Nastavenie referenčnej váhy
Znamenie, ktoré treba nastaviť, bude blikáť
Stlačte **A.C.** + **ACCU** -> Potvrďte pomocou **A.C.**
7. Keď dva indikátorové svetlá dvakrát zablikajú, znamená to, že váhu treba zaťažiť nastavenou váhou

8. Keď sa na displeji objaví **SET-P**, stlačte tlačidlo **A.C.** na uloženie hodnoty
Potvrďte heslom stlačením tlačidla **ACCU**
Tlačidlo **Tare / Zero** ukončuje kalibráciu a váha sa vráti do meracieho režimu
9. Nastavenie delenia **d=x** (?)
Maximálne rozlíšenie je 1/7500
10. Automatické nastavenie nulovania
Od 0,5d do 3,5d
11. Nastavenie filtra **F=X**, odporúča sa 24-32
12. Nastavenie automatického vypnutia **AU x**
0 = nie je nastavené
10-20-30 = vypnutie po 10-20-30 minútach
Stlačením **A.C.** potvrdíte
Kalibrácia je dokončená
13. **p=x** -> väčšinou nie je potrebné nič meniť

IV. Bezdrôtové ovládanie - diaľkové ovládanie

- A - Hold / On / Off
- B - Tare / Zero
- C - ACCU
- D - A.C.

V. Automatické vypnutie

1. Po 1 hodine nečinnosti sa vypne
2. Ak sa objaví "-LB-", znamená to nízke napätie batérie

VI. Upozornenie

Pri prirodzenom svetle môže optimálny jas displeja zlepšiť jeho vypnutie a zapnutie.